

Evžen Krejčí

Od: Evžen Krejčí
Odesláno: 20. října 2015 9:46
Komu: 'vranova.sivaris@seznam.cz'
Předmět: Poptávka

KV Best Services s.r.o.
Kominictví
U Koupaliště 18
Karlovy Vary
IČ: 29114551

Lázeňské lesy Karlovy Vary, p. o.
Na Vyhliďce 35
Karlovy Vary
360 01

20. 10. 2015
Karlovy Vary

Věc : Poptávka
Poptáváme opravu komína u Hájenky Hubertus, Hřbitovní 6

Rozsah opravy:

- 1) Výměna T kusu sopouchy včetně otvoru s neúčinnou výškou cca 60 cm
- 2) Instalaci nerezové komínové hlavy se zadním odvětráním
- 3) oprava čistícího otvoru na spalínovém hrdle spotřebiče

Termín dodání: nejpozději do 30. 11. 2015.

Prosím o podání nabídky do 27. 10. 2015, na adresu krejci@llkv.cz
S pozdravem

„Lesu zdar“

Ing. Evžen Krejčí
Ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, p. o.



Zpráva

o provedení kontroly a čištění spalinové cesty dle nařízení vlády č. 91/2010



Odborně způsobilá osoba: KV Best Services s.r.o Kominictví U Koupaliště 18, 360 05 Karlovy Vary IČ: 29114551	Objednatel: Lázeňské lesy Karlovy Vary Na Vyhlídce 35 Karlovy Vary 360 01	Adresa kontrolovaného objektu: Hájovna Hubertus Hřbitovní 6 Karlovy Vary
---	---	---

Datum provedení kontroly - čištění spalinové cesty: 25.9.2015	číslo zprávy: 25.9.2015 /2
---	----------------------------

Specifikace spalinové cesty


Předmětem prohlídky je dvojpodlažní podsklepený zděný dům se sedlovou střechou. Konstrukce stropů a krovů je dřevěná. Tímto domem prochází stávající zděný jednopřůduchový komín o velikosti průduchu 30x30cm, který byl upraven vyložkováním AC komínovou vložkou H400 o průměru 200mm a délce cca 8m na třivrstvý. Na takto upravený komín je v 1PP napojen, AC kouřovodem o průměru 160mm a délce cca 1,7m kotel na pevná paliva Viadrus pravděpodobně typ U26 o výkonu 26 kW. Vizuální kontrolou byla zjištěna závada na této spalinové cestě, a to rozpadlý T kus na komínové vložce. Komínová vložka proto nasává falešný vzduch, čímž je negativně ovlivněn tah kotle. Komínová vložka vykazuje známky opakovaných zahoření sazí. Dle vyjádření uživatele není spalinová cesta čištěna v intervalech dle NV 91/2010. Nadstřešní část komínu je v dobrém technickém stavu a vyhovuje ČSN. Spalinová cesta **NEVYHOVUJE** dalšímu běžnému provozu.

zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:	zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: chybí horní zaslepení spalinové cesty materiál komínové vložky je degradován opakovanými komínovými požáry rozpadlý T-kus komínové vložky poškozená dvířka čistícího otvoru na spalinovém hrdle spotřebiče
--	---

Doporučuji

- 1/ výměnu T kusu sopouchy včetně vybíracího otvoru s neúčinnou výškou cca 60cm
- 2/ instalaci nerezové komínové hlavy se zadním odvětráním, která uzavře prostor mezi komínovou vložkou a komínovým pláštěm a tím se zvýší tepelná izolace spalinové cesty.
- 3/ opravu čistícího otvoru na spalinovém hrdle spotřebiče

datum vyhotovení zprávy: 25.9.2015	termín odstranění zjištěných nedostatků 30.11.2015
---------------------------------------	--

nejpozdější termín příští kontroly spalinových cest dle NV č. 91/2010 : 30.11.2015	podpis a razítko odborně způsobilé osoby: 
---	---