

KV CITY CENTRUM, s.r.o.
Moskevská 21
360 01 Karlovy Vary
IČ: 62583131
DIČ: CZ62583131
Tel.: 778 405 119
frous@kvcity.cz

PROTOKOL

o provedení odborně technické kontroly sportovního zařízení a vybavení, dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 24/199/2007-50 ze dne 13.12.2007.

Datum provedené OTK **22.3.2018**

Osvědčujeme, že skateboardingový areál užívaný vaší organizací je v nezávadném stavu a odpovídá požadavkům na běžný provoz.

Kontrola byla provedena v následujících objektech:

Skatepark Bohatice, U Trati 237/9A, Karlovy Vary.

Součástí odborně technické kontroly je servis veškerého nářadí a náčiní – viz příloha – evidenční karta.

Doporučení pro uživatele zařízení:

Herní prvky pro skateboarding vyhovují provozu, mimo závad uvedených v evidenční kartě.

Odborně technická kontrola platí jeden rok a končí dne **21.3.2019**.

Uvedené závady je nutné odstranit, aby uvedený objekt odpovídal normě

DIN EN 14 974, 33 943.

Značení zařízení pro provozování skateboardingu.

Zařízení pro provozování skateboardingu musí být na dobře viditelném místě trvale označeno jménem nebo značkou výrobce, příp. dodavatele nebo dovozce a typem (u sériově vyráběných zařízení). Za "trvale" je považováno např. nýtování, vyražení, natištění.

Odborná prohlídka sportovního zařízení nenahrazuje povinnost provozovatele před započetím používání sportovního zařízení a nářadí zajistit prověření bezpečnosti a způsobilosti.

Provozovatel je povinen zamezit používání zařízení uvedeného jako vyřazené.

Zákazník
KV CITY CENTRUM, s.r.o.
Moskevská 21, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 625 83 131 - DIČ: CZ62583131
Zápis v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 11079
(1)



Technik

EVIDENČNÍ KARTA

Soupis herních prvků pro skateboarding umístěných v areálu: Skatepark Bohatice, U Trati 237/9A, Karlovy Vary

| Název nářadí | Ks | Popis práce |
|--|----|--|
| 1. Herní sestava u vchodu foto č. 1 | 1 | Všechny dosažitelné hrany musí být zaobleny v poloměru min. 3 mm, některé hrany toto nesplňují. Je nutné zaslepit opravy viz foto č. 2,3,4(2017) Ze zadní strany přecházejí závity a hroty vrutů, nutné odstranit viz foto 5,6,7(2017) Počínající hniloba prken nad provozním řádem – nutné tmelit, popř. zakrýt |
| 2. Herní sestava pravá strana foto č. 2 | 1 | Některé hrany nejsou zabroušeny do poloměru 3 mm. Ocelové sloupy konstrukce musí být opatřeny kryty, chybí 2 ks viz foto č. 9(2017) |
| 3. Herní sestava uprostřed foto č. 3 | 1 | Některé hrany nejsou zabroušeny do poloměru 3 mm. Palety stojící bokem viz foto č. 12,30(2017) nevyhovují normě. |
| 4. Herní sestava zadní část foto č. 4 | 1 | Některé hrany nejsou zabroušeny do poloměru 3 mm. Nutné dotáhnout hlavičky vrutů, které vyčnívají. Nutné zaslepit otvory viz foto č. 15(2017) Počínající hniloba prken nájezdu viz foto č. 14,16(2017) Nutné dotáhnout vyčnívající překližku viz foto č. 18(2017) |
| 5. Prvek foto č. 11 | 1 | Prvek vyšší 1 m, musí být opatřen zábradlím, toto nesplňuje. |
| 6. Prvek foto č. 5 lavice 7. Prvek foto č. 6 zábradlí 8. Prvek foto č. 7 zábradlí s nájezdem 9. Prvek foto č. 8 betonový segment 10. Prvek foto č. 9 zábradlí 11. Prvek foto č. 10 nájezd | 6 | Některé hrany nejsou zabroušeny do poloměru 3 mm. Všechny prvky musí být ukotveny napevno k zemi, aby se s nimi nemohlo posouvat a nedaly se převrátit při užívání. Dále je nutné zaslepit otvory nožek. |
| 12. Bazén foto č. 12 | 1 | Vyhovuje – nutné vypustit vodu . |
| 13. Prvek foto č. 13 obrubník | 1 | Nutné zabrousit poškozené hrany |
| 14. Prvek foto č. 14 | 1 | Boční hrany nejsou zabroušeny do poloměru 3 mm. |

Zákazník

Dne : 22.3.2018



Technik

Dne : 22.3.2018