



SITUACE  
M 1:100

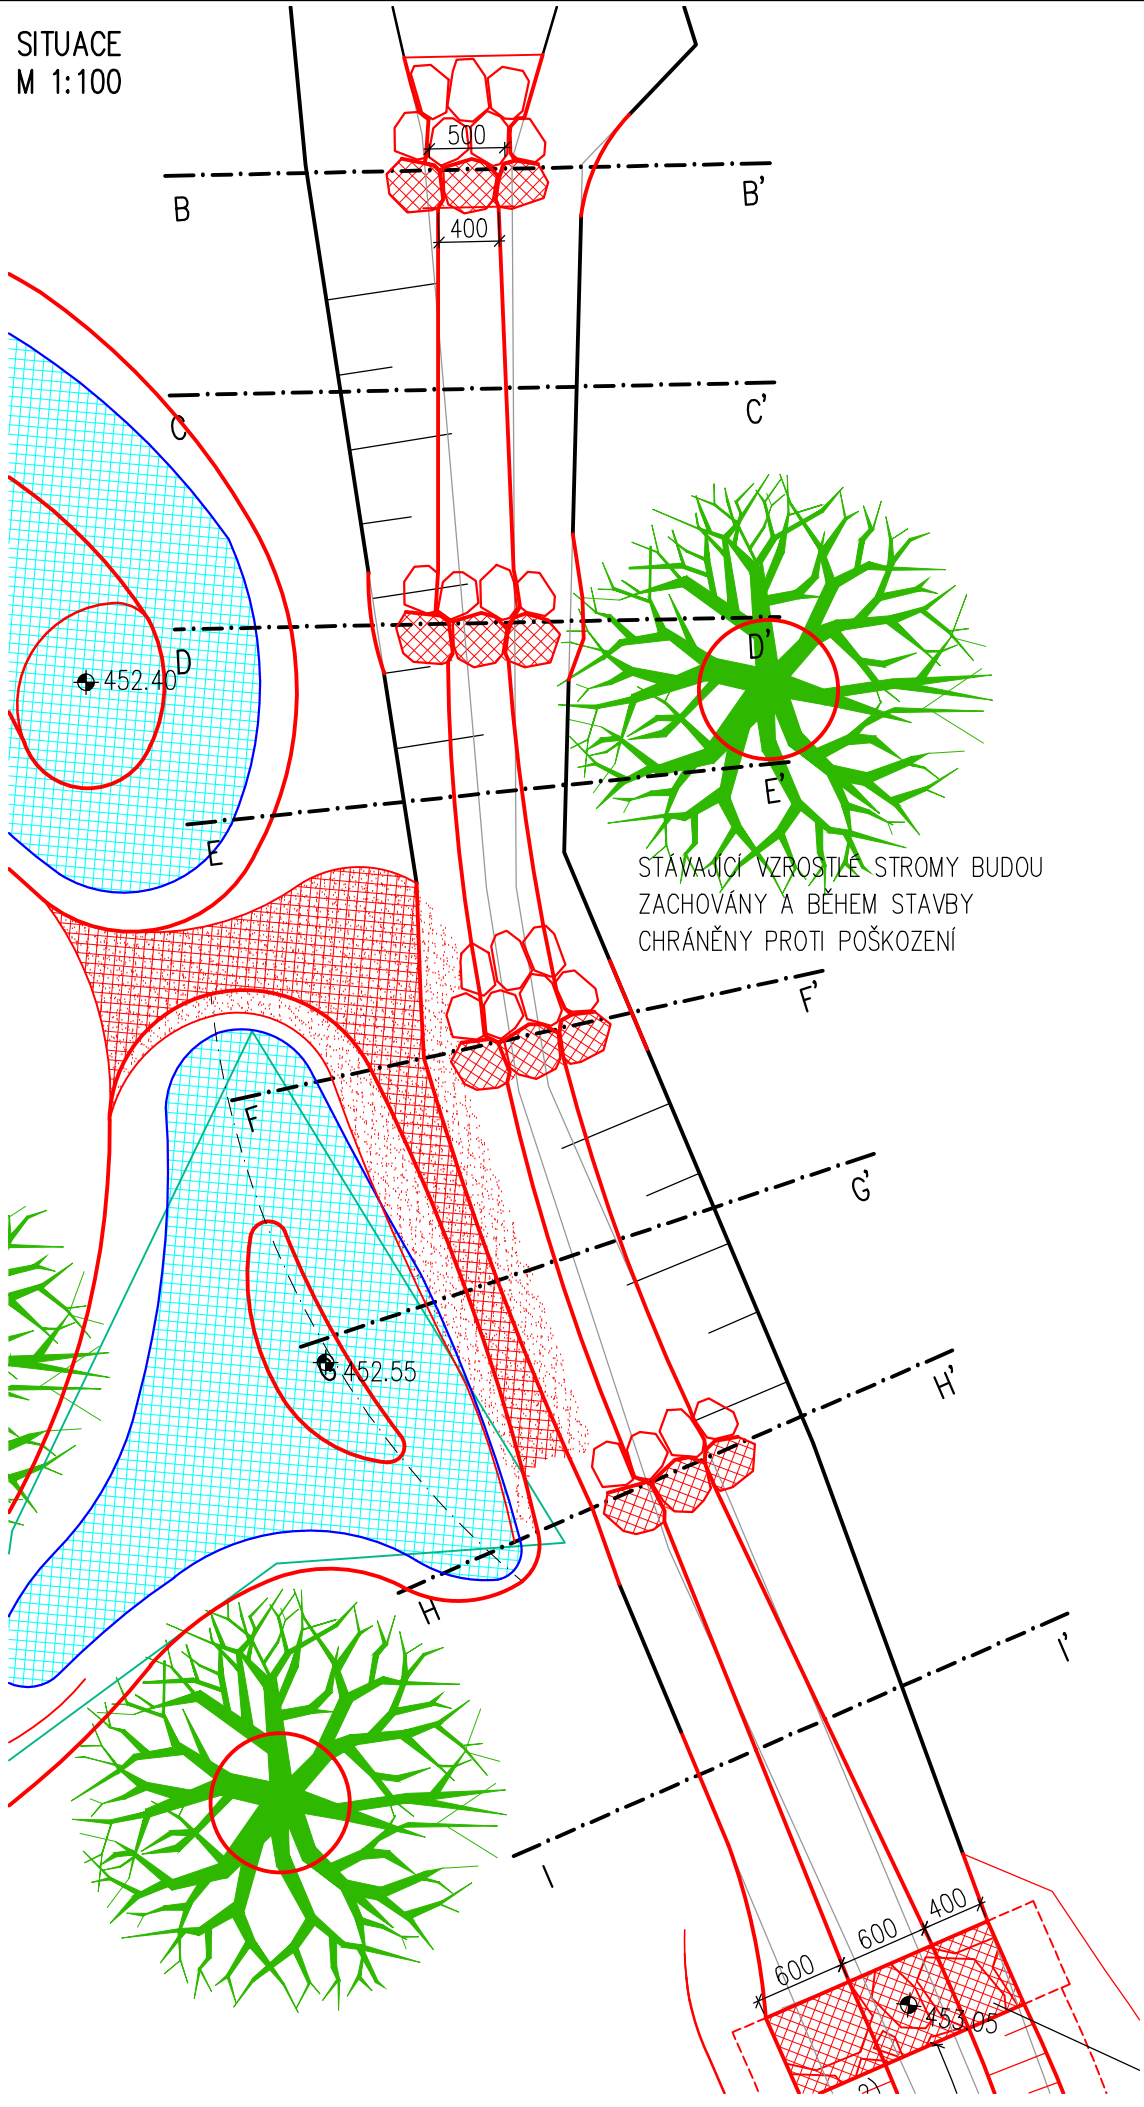


STÁVAJÍCÍ VZROSTLÉ STROMY BUDOU  
ZACHOVÁNY A BĚHEM STAVBY  
CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ


PODÉLNÝ ŘEZ A-A'  
M 1:50

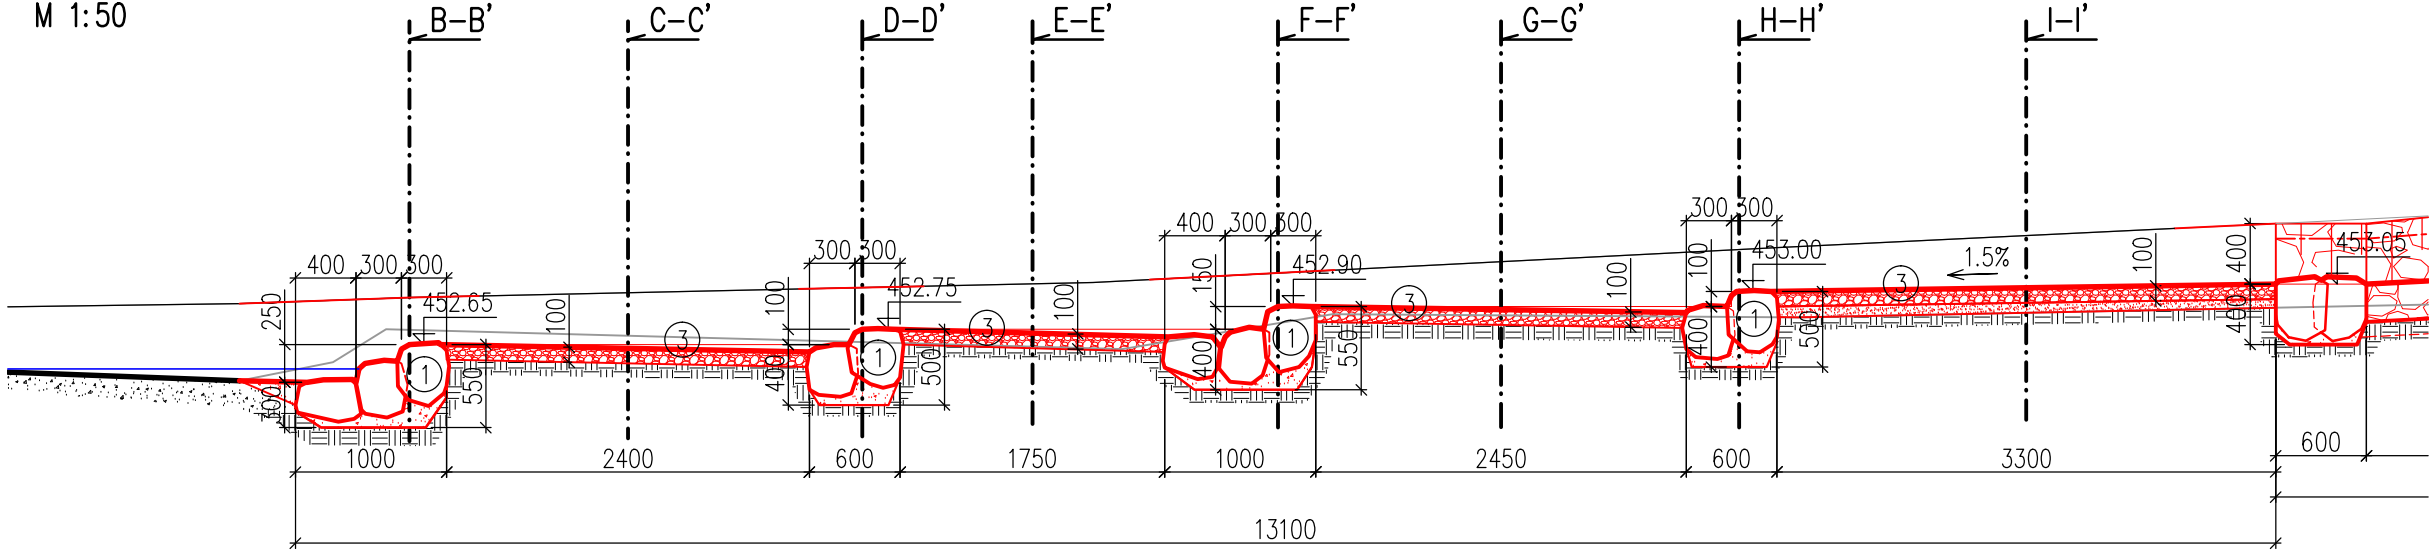


ŘEZ B-B'  
M 1:50

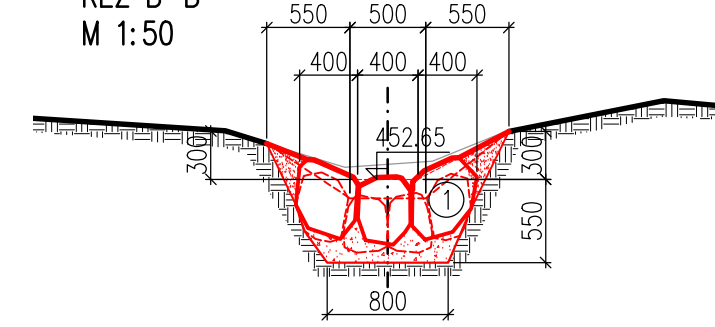


ŘEZ C-C'  
M 1:50

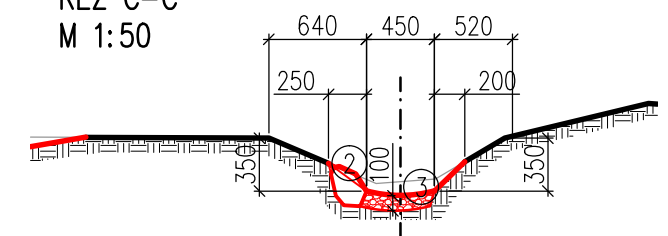


ŘEZ D-D'  
M 1:50

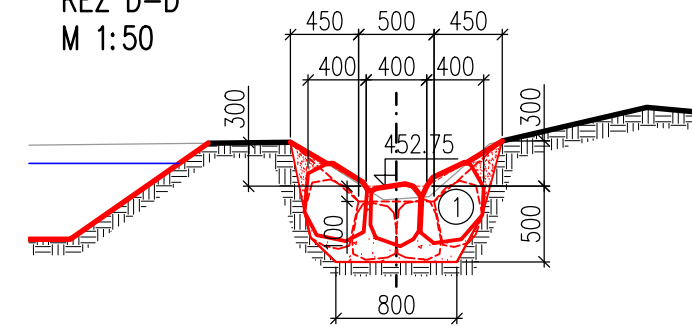


ŘEZ E-E'  
M 1:50

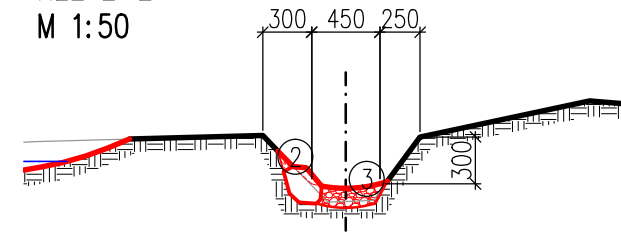


ŘEZ F-F'  
M 1:50

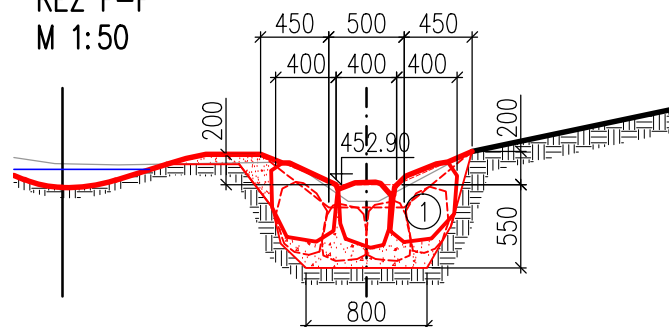


ŘEZ G-G'  
M 1:50

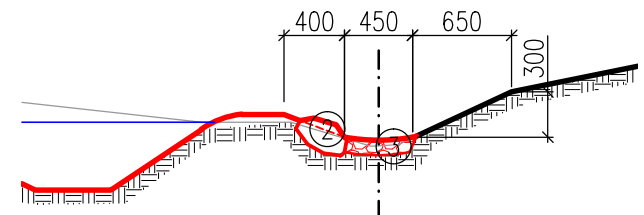

ŘEZ H-H'  
M 1:50

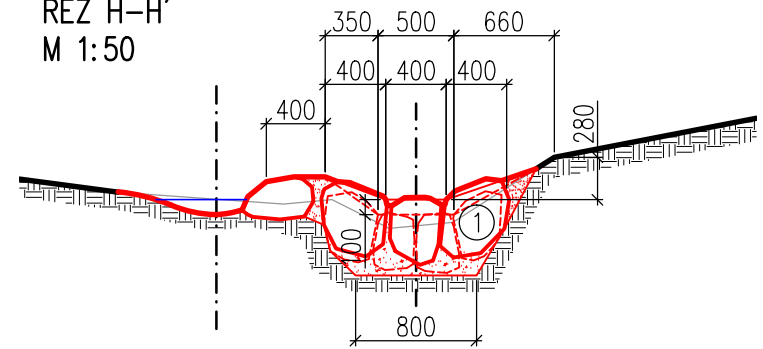

ŘEZ I-I'  
M 1:50

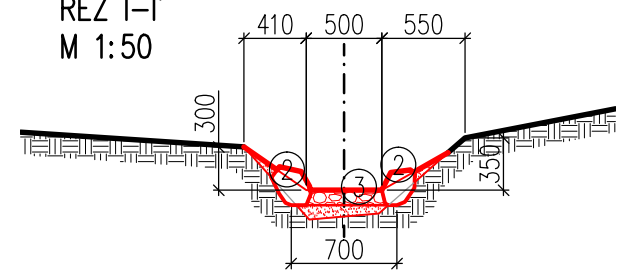

**LEGENDA:**

- 1 STABILIZAČNÍ STUPEŇ PROVEDENÝ JAKO ROVNANINA Z LK – MIN. VELIKOST KAMENE 300mm (HMOTNOST 80–150kg), KAMENY UKLÁDÁNY DO 2–3 ŘAD, KAMENY V HORNÍ ŘADĚ KLADENY "NA ŠTĚT", KAMENY UKLÁDÁNY NA LOŽE ZE ŠTĚRKODRTI FRAKCE 16–32mm, ROVNANINA PROSPÝÁNA KAMENIVEM FRAKCE 16–32mm
- 2 ZÁHOZ S UROVNÁNÍM LÍCE, STŘ. VELIKOST KAMENE 250mm (HMOTNOST DO 80kg), JEDNOTLIVÉ KAMENY UKLÁDÁNY STŘÍDAVĚ V PATĚ OBOU BŘEHŮ V POČTU CCA 5ks/mb
- 3 POHOZ KAMENIVEM FRAKCE SPOJITĚ FRAKCE 0–32mm

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv  
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S–JTSK

VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. SKALIČKA		AV ProENVI, s.r.o.	
INVESTOR:	KRAJ	KOLONKA 118/8	
LAZEŇ. LESY KARLOVY VARY		KARLOVARSKÝ	
AKCE:		PRAHA 6 – LYSOLAJE	
MVN OVČÍ RYBNÍK – REKONSTRUKCE		DATUM:	08/2023
		STUPEŇ:	DUSP/DPS
PŘÍLOHA: SO 2 – ODPADNÍ KORYTO	MĚŘITKO: 1:50	Č.PŘÍLOHY:	D.7b
		FORMÁT:	3xA4